

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険個所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
50	中田	1	交通	太白810	ソバビリー（旧セブンイレブン中田町店）前交差点から、JR南仙台駅まで。	自転車通行帯ができた後も、歩道内を減速をしないで通行したり、交差点内を疾走する自転車が目立つ。児童が自転車と接触することも十分に予想される。バイパスを横断の際は、右折車に十分注意しなければならない。	自転車ユーザーへ自転車通行帯の走行を促す呼び掛け活動を行う（学）（警・交）	○		○				○		○				○	
51	中田	2	交通	県道273	学区内の県道273（旧国道4号線）	歩道内を減速をしないで通行したり、交差点内を疾走したりする自転車が目立つ。児童が自転車と接触することも十分に予想される。中田7丁目交差点付近は、信号が見えにくいので、注意して歩行するようにしなければならない。	自転車ユーザーへ自転車通行帯の走行を促す呼び掛け活動を行う（学）（警・交）	○		○				○		○				○	
52	生出	1	交通	太白1878 茂庭1号線	国道286号線から茂庭1号線に入ったところの横断歩道	横断歩道のすぐ側にバス停があり、車道側からは横断待ちなのかバス待ちなのか分かりづらい。286号線から入ってくる場合、信号待ちの自動車の間に横断歩道があり、信号待ちの自動車が横断歩道の死角となるため、大変危険である。	児童への安全指導（学）	○						○						○	
53	生出	2	交通	主要地方道 仙台村田線	JAから叶屋までの歩道（現在通学路に指定）	傘をさすと歩道から傘がはみ出るほど大変横幅がせまく、すぐ側を多くの車が通行するため接触の危険があり、大変危険である。	通学路の変更（学）	○						○						○	※点検当日追加箇所 市道1743から学校東門を通行できるよう検討する（学）
54	四郎丸	1	交通	太白868・太白2460	太白868・太白2460の交差点	停止線、止まれの文字が薄くなっている。	児童への安全指導（学） 「止まれ」「クロスマーク」再塗装（道） 「停止線」の引き直し（警・交）	○	○	○				○	○	○				○	
55	四郎丸	2	交通	太白862	太白882から袋原6丁目方向に向けての横断歩道	横断歩道が薄くなっている。	児童への安全指導（学） 横断歩道の引き直し（警・交）	○		○				○		○				○	
56	四郎丸	3	交通	太白883	太白883・ビレッジハウス四郎丸前	止まれ又はスクールゾーンの文字が消えている。 7:30～8:30、13:00～15:00まで車両通行止めとなっているが、両時間帯とも車両の通行が見られる。	児童への安全指導（学） 外側線、センターライン、外側線の内側にドット線を設置する（道） 注意喚起を促す標識を施工する（警・交）	○	○	○				○	○	○				○	注意喚起標識については警察で設置してない（警・交）
57	袋原	1	交通	太白952	袋原小東門付近T字路	T字路で、見通しが悪く、路側帯が設置されていない。今年に入って、自動車同士の事故が起きている。	児童への安全指導（学） グリーンライン再塗装（道） 外側線設置（南側）（道） 横断歩道の設置（警・交）	○	○	○				○	○	○				○	

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
58	袋原	2	交通	太白845	八坂神社前V字路	V字路になっていて見通しが悪く、停止線も消えかかっているために、車が停止線をはみ出して停止するために、児童の登下校の際に大変危険である。	外側線を設置する(道)		○						○					○	
59	袋原	3	交通	太白841	八坂神社前V字路	交通量が非常に多く、児童が道路を横断する際に大変危険である。	法定外表示再塗装(道) 横断歩道の設置(警・交)		○	○					○	○				○	
60	袋原	4	交通	太白841	八坂神社前V字路	交通量が非常に多く、路側帯の白線が消えているため、児童が登下校する際に大変危険である。	警戒標識設置(道)		○						○					○	
61	袋原	5	交通	太白836	五差路交差点	交通量が非常に多く、路側帯の白線が消えているため、児童が登下校する際に大変危険である。	水道工事完了後、外側線引き直し(道) 横断歩道・停止線を引き直す(警・交)		○	○					○	○				○	
62	太白	1	交通	太白1333 太白団地幹線2号線	仙台銀行前から太白小学校への横断歩道	横断歩道に信号機があるとより安全である。	児童への安全指導(学) 信号機設置について継続して検討(警・交)	○		○					○		○			○	停止線・信号機の設置は継続して検討(警・交)
63	東四郎丸	1	交通	太白938(中田北釜街道線) 太白917(前街道線)	バス停の浜堀付近の信号機のない横断歩道	閑上方面への抜け江道となっており、朝・夕は特に交通量が多い。工事関係の車両(ダンプカー)が多く通る。道幅が狭く、路側帯も狭い。バス停でバスが停車している際に、バスを抜かしていく車が多いが、その際、横断歩道を渡る児童と接触する危険がある。	児童への安全指導(学) 交通局輸送課にバス停の移動、難しければ相応の安全対策の実施を依頼(学) スピード違反等の取り締まりの実施(警・交)	○		○					○		○			○	
64	郡山	1	交通	太白786と太白787交差点	東北電力宮城発電センター仙台電力センター付近の道路	自動車やトラックなど車両の通行量が多いにもかかわらず、三叉路交差点で一旦停止があるものの見通しが悪く道幅が狭い。	児童への安全指導(学) 横断歩道の設置。一旦停止の白線の再施工(警・交)	○		○					○		○			○	
65	郡山	2	交通	太白2219と太白2220の間の道路	郡山谷地堀沿いの5丁目と8丁目の間の道路	民家に囲まれた堀沿いの狭い道路で、足場が悪く少し傾斜があり、危険である。	児童への安全指導(学)	○							○					○	
66	郡山	3	交通	太白784	北目公民館や毘沙門天の西側道路	通勤時間帯の抜け道となっており、通行量が多い。民家の塀で視界不良、歩道が狭く危険である。	児童への安全指導(学)	○							○					○	
67	郡山	4	交通	太白781太白2308の交差点	郡山2丁目53番地と54番地の間の道路	長町インター降り口すぐの交差点につながる道路であり、道の形状がクランクになっていて、児童の歩行の動線が非常に危険である。	児童への安全指導(学) 道路を拡張し、長期的に用水路脇をボックス化する(道)	○	○						○	未					・事業スケジュールがR6設計、R7用地買収、R8工事(道)

一連番号	小学校名	学校内番号	点検の観点	路線名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	対策担当部署						対策完了又は継続実施						全て完了又は実施	備考
								学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他	学校	道路管理者	警察署（交通課）	区防犯担当部署	警察署（生活安全課）	その他		
68	郡山	5	交通	東郡山1丁目10番地と11番地の間	郡山1丁目と郡山2丁目の境目で飯田保育所南西側の道路	道幅が非常に狭く、近隣住民の抜け道となっており、往来に危険がある。	児童への安全指導（学） 地域住民へ自転車通行マナーを呼び掛け（学）	○						○						○	
69	上野山	1	交通	太白1255、1262、1280	交差点付近	幅員が狭く、車両と通学児童が輻輳する。	児童への安全指導（学） 既設交差点付近の視距が悪いことから交差点の改良を検討する（道） 「止まれ」の標識が道路側に出ているので、カーブミラーと一体化させる（警・交）	○	○	○				○	未	○					・事業スケジュールがR6設計、R7用地買収、R8工事（道）